
HDC-717 專業 PTZ 攝影機 快速手冊

1 外觀與介面

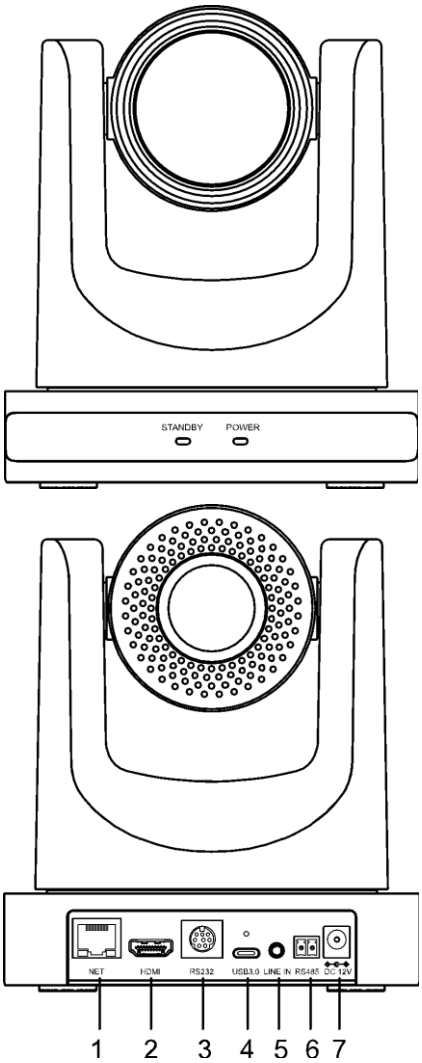


序號	說明	序號	說明
1	網路介面	5	LINE IN介面
2	HDMI介面	6	RS485介面
3	RS232介面	7	DC 12V電源介面
4	USB 3.0介面		

2 裝箱清單


攝影機x1



遙控器x1


電源x1


傳輸線x1



快速手冊x1


3 遙控器

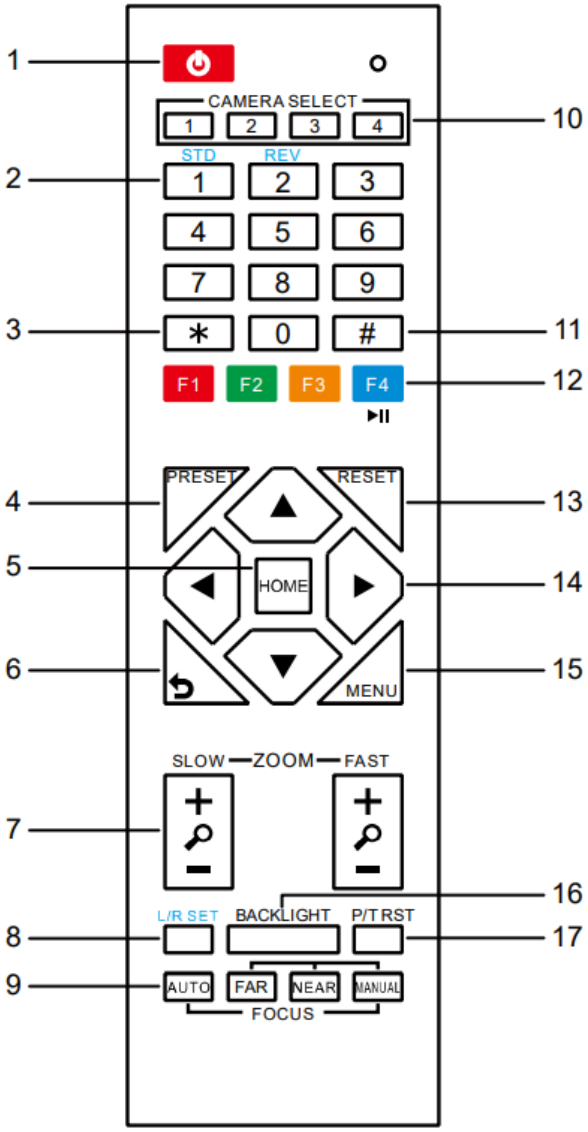

序號	名稱	功能簡述
1	待機鍵	按下後攝影機進入待機模式
2	數字鍵	設定預設點或調用預設點
3	*鍵	與其他按鍵配合使用
4	設定預設點鍵	設定預設點：設預置+數字鍵（0-9）
5	HOME鍵	確認所選選單或按下後雲台回到中間位置
6	返回鍵	按下後OSD選單返回到上一級
7	變焦鍵	慢速或快速將鏡頭拉廣角/窄角
8	左右設定鍵	● 同時按左右設定鍵+1（標準水準方向） ● 同時按左右設定鍵+2（反向水準方向）
9	聚焦鍵	切換聚焦：自動/手動/遠端/近端聚焦
10	攝影機選擇鍵	選擇需要控制的攝影機
11	#鍵	與其他按鍵配合使用
12	紅外遙控ID鍵	【*+＃+F1/F2/F3/F4】：1/2/3/4號ID
13	清預設點鍵	清除預設點（清預設點+對應預設點元數字鍵）
14	雲台控制鍵	按下後雲台按箭頭指示方向移動
15	選單鍵	按下後進入或退出OSD選單
16	背光補償鍵	打開/關閉背光補償（迴圈作用）
17	雲台復位鍵	按下後雲台開始自檢

4 安裝尺寸

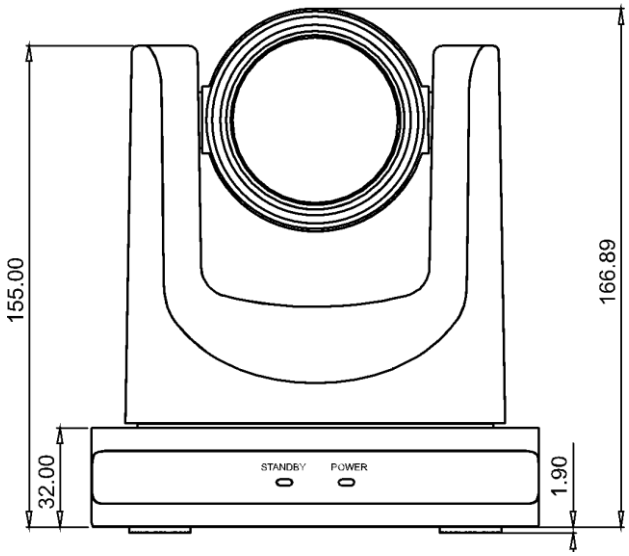

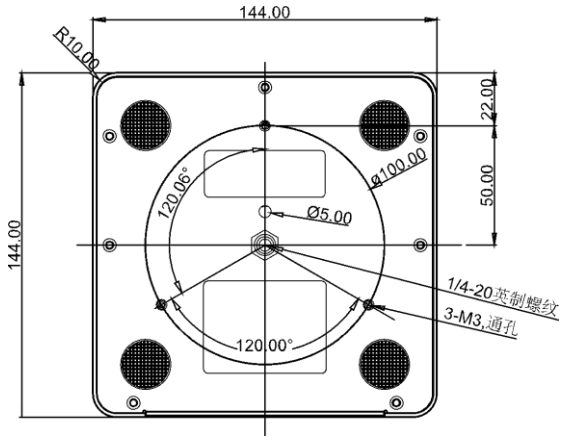

5 安全使用須知

電氣安全

本產品安裝使用必須嚴格遵守當地各項電氣安全標準。

小心運輸

運輸、保管及安裝過程中要防止重壓、劇烈振動、浸泡對產品造成的損壞。

電源極性

本產品採用直流+12V電源，最大電流1A，請注意電源極性。

小心安裝

請勿抓住攝影機頭部來移動攝影機。

請勿用手旋轉攝影機的頭部，否則可能會引起機械故障 

本產品應放在平穩的桌面或其它水平面上，不可將本產品傾斜安裝；本產品外殼為有機材料，嚴禁與有可能造成外殼腐蝕的各種液體、氣體或固體物質接觸；安裝時應確保雲台轉動範圍內無任何障礙，完成全部安裝前請勿通電。

不要擅自拆卸

本產品並無使用者可以自行維修的部件，由於用戶自行拆卸造成的損壞不屬於保修範圍。

⚠ 注意

- 特定頻率下的電磁場可能會影響本機的圖像！
- 攝影機在使用過程中，嚴禁熱插拔電源。

6 常見問題處理

圖像方面

- 顯示器顯示無圖像

1）檢查攝影機電源是否接好，電壓是否正常，電源指示燈是否常亮。

2）閉合電源開關，攝影機是否能正常自檢。

3）檢查影像介面、電視機的線纜是否連接正確。

- 圖像時有時無

檢查影像介面、電視機的線纜是否連接正確。

- 攝影機鏡頭最大倍數時，圖像有抖動

1）檢查攝影機裝機位置是否牢靠。

2）檢查攝影機旁是否有震動的機械或物體。

- IE流覽器裡沒有影像顯示

請訪問VLC官方網站（http://www.videolan.org/vlc/）下載並安裝VLC media player播放軟體，安裝完成後，訪問攝影機影像圖像則會正常顯示。

- 無法通過IE流覽器訪問攝影機

1）用PC機接入網路以測試網路接入是否能正常工作，首先排除線纜故障、PC機病毒引起的網路故障，直至PC機與攝影機能相互Ping通。

2）斷開攝影機與網路的連接，單獨連接攝影機和PC，並按照適當的推薦操作進行IP位址的重新設定。

3）檢查攝影機的IP、子網路遮罩以及閘道設定是否正常。

4）檢查MAC ID是否有衝突。

5）檢查Web埠是否被其它設備佔用。

- 忘記IP位址或忘記網頁登錄密碼

預設IPID：192.168.168.180；預設使用者名：admin；預設密碼：00000

控制方面

- 遙控器不能控制

1）檢查並更換新的遙控器電池。

2）檢查攝影機是否處於正常工作模式。

3）檢查遙控器的ID鍵是否和攝影機匹配。

- 串口不能控制

1）檢查攝影機的協議、位址等是否一致。

2）檢查攝影機控制線是否連接良好。

7 有毒有害物質聲明

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(CrVI)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金屬	x	O	O	O	O	O
塑膠	O	O	O	O	O	O
玻璃	x	O	O	O	O	O
線路板	x	O	O	O	O	O
電源	x	O	O	O	O	O
附件	x	O	O	O	O	O

本表格依據SJ/T 11364的規定編制。

O：表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求下。

x：表示該有害物質至少在該部件某一均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求，且目前沒有成熟的替代方案。

079.79.1101144_V1.0